

【資料】 宮原小学校給食棟解体工事

宮原小学校給食室アスベスト調査報告書

(石綿事前調査報告書)

2.事前調査の結果

(1)石綿含有建材の種類、使用箇所

頁：1/2

棟	階	部屋名	部屋 No.	建材 No.	部位	施工建材名	判定方法	石綿含有	備考	試料No.
給 食 室 棟	外 部	外部	外-1	1	外壁	塗材（下地共）	分析	有	塗装、下地調整材共にクリソタイル含有	1
				2	軒天	けい酸カルシウム板	分析	有	給食室棟内部と2ヶ所混合採取	2
				3	屋根	ルーフィング	分析	無		3
		プロパン庫	外-2	1	壁	C B	-	-		-
				2	天井	スレート	目視	有	みなし含有	-
		内 部	ボイラー室	内-1	1	床下地	R C	-	-	
	2				床仕上	モルタル	目視	無	試料No,12の下地モルタルと同一材料	12
	3				巾木仕上	-	-	-		-
	4				壁下地	L G S	-	-		-
	5				壁仕上	塗材（E P）（下地共）	目視	無	試料No,9と同一材料	9
	6				天井地下	木	-	-		-
	7				天井仕上	吹付材	分析	無		5
	8				配管	パッキン	分析	有		4
	倉庫		内-2	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	モルタル	目視	無	試料No,12の下地モルタルと同一材料	12
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	壁仕上	石膏ボード	目視	-	解体時型番確認	-
				6	天井地下	木	-	-		-
				7	天井仕上	石膏ボード	目視	-	解体時型番確認	-
	休養室		内-3	1	床下地	木	-	-		-
				2	床仕上	畳	-	-		-
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	壁仕上	聚楽	分析	無		6
				6	壁仕上	石膏ボード	目視	無	解体時型番確認	-
				7	天井地下	木	-	-		-
				8	天井仕上	杉証ボード	目視	-	解体時型番確認	-
	前室		内-4	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	長尺シート	目視	有	みなし含有（接着剤共）	-
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	壁仕上	塗材（E P）（下地共）	目視	無	試料No,9と同一材料	9
				6	天井地下	木	-	-		-
				7	天井仕上	けい酸カルシウム板	目視	有	試料No,2と同一材料	2
	トイレ		内-5	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	長尺シート	目視	有	みなし含有（接着剤共）	-
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	腰壁仕上	タイル（貼付け材共）	分析	無	トイレ・シャワー室3ヶ所混合採取	11
				6	壁仕上	塗材（下地共）	目視	無	試料No,10と同一材料	10
				7	天井地下	木	-	-		-
				8	天井仕上	けい酸カルシウム板	目視	有	試料No,2と同一材料	2
	シャワー室		内-6	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	タイル（貼付け材共）	分析	無	トイレ・シャワー室3ヶ所混合採取	11
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	腰壁仕上	タイル（貼付け材共）	分析	無	トイレ・シャワー室3ヶ所混合採取	11
				6	壁仕上	塗材（下地共）	分析	無		10
				7	天井地下	木	-	-		-
				8	天井仕上	けい酸カルシウム板	目視	有	試料No,2と同一材料	2

2.事前調査の結果


(1)石綿含有建材の種類、使用箇所

頁：2/2

棟	階	部屋名	部屋 No.	建材 No.	部位	施工建材名	判定方法	石綿含有	備考	試料No,
給 食 室 棟	内 部	給食室	内-7	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	タイル（貼付け材共）	分析	無		7
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	壁仕上	塗材（V P）（下地共）	目視	無	試料No.8と同一材料	8
				6	壁仕上	塗材（E P）（下地共）	目視	無	試料No.9と同一材料	9
				7	天井下地	木	-	-		-
				8	天井仕上	けい酸カルシウム板	分析	有	軒天と2ヶ所混合採取	2
		受渡場	内-8	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	塗材（下地モルタル共）	分析	無	階段室と2ヶ所混合採取	12
				3	巾木仕上	-	-	-		-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	壁仕上	塗材（V P）（下地共）	分析	無		8
				6	壁仕上	塗材（E P）（下地共）	分析	無		9
				7	天井下地	木	-	-		-
				8	天井仕上	けい酸カルシウム板	目視	有	試料No.2と同一材料	2
		階段室	内-9	1	床下地	R C	-	-		-
				2	床仕上	塗材（下地モルタル共）	分析	無	受渡場と2ヶ所混合採取	12
				3	巾木仕上	ソフト巾木	目視	有	みなし含有（接着剤共）	-
				4	壁下地	L G S	-	-		-
				5	壁仕上	塗材（V P）（下地共）	目視	無	試料No.8と同一材料	8
				6	壁仕上	塗材（E P）（下地共）	目視	無	試料No.9と同一材料	9
				7	天井下地	木	-	-		-
				8	天井仕上	けい酸カルシウム板	目視	有	試料No.2と同一材料	2

採取位置

部屋 No.	建材 No.	採取建材名
外-1	1	外部 外壁 塗材
外-1	2	外部 軒天 けい酸カルシウム板
外-1	3	外部 屋根 ルーフフィング
内-1	7	ボイラー室 天井 吹付材
内-1	8	ボイラー室 配管 パッキン
内-3	5	休養室 壁 聚炭
内-5	5	トイレ 腰壁 タイル
内-6	2	シャワー室 床 タイル
内-6	5	シャワー室 腰壁 タイル
内-6	6	シャワー室 壁 塗材
内-7	2	給食室 床 タイル
内-7	8	給食室 天井 けい酸カルシウム板
内-8	2	受渡場 床 塗材
内-8	5	受渡場 壁 塗材 (VP)
内-8	6	受渡場 壁 塗材 (EP)

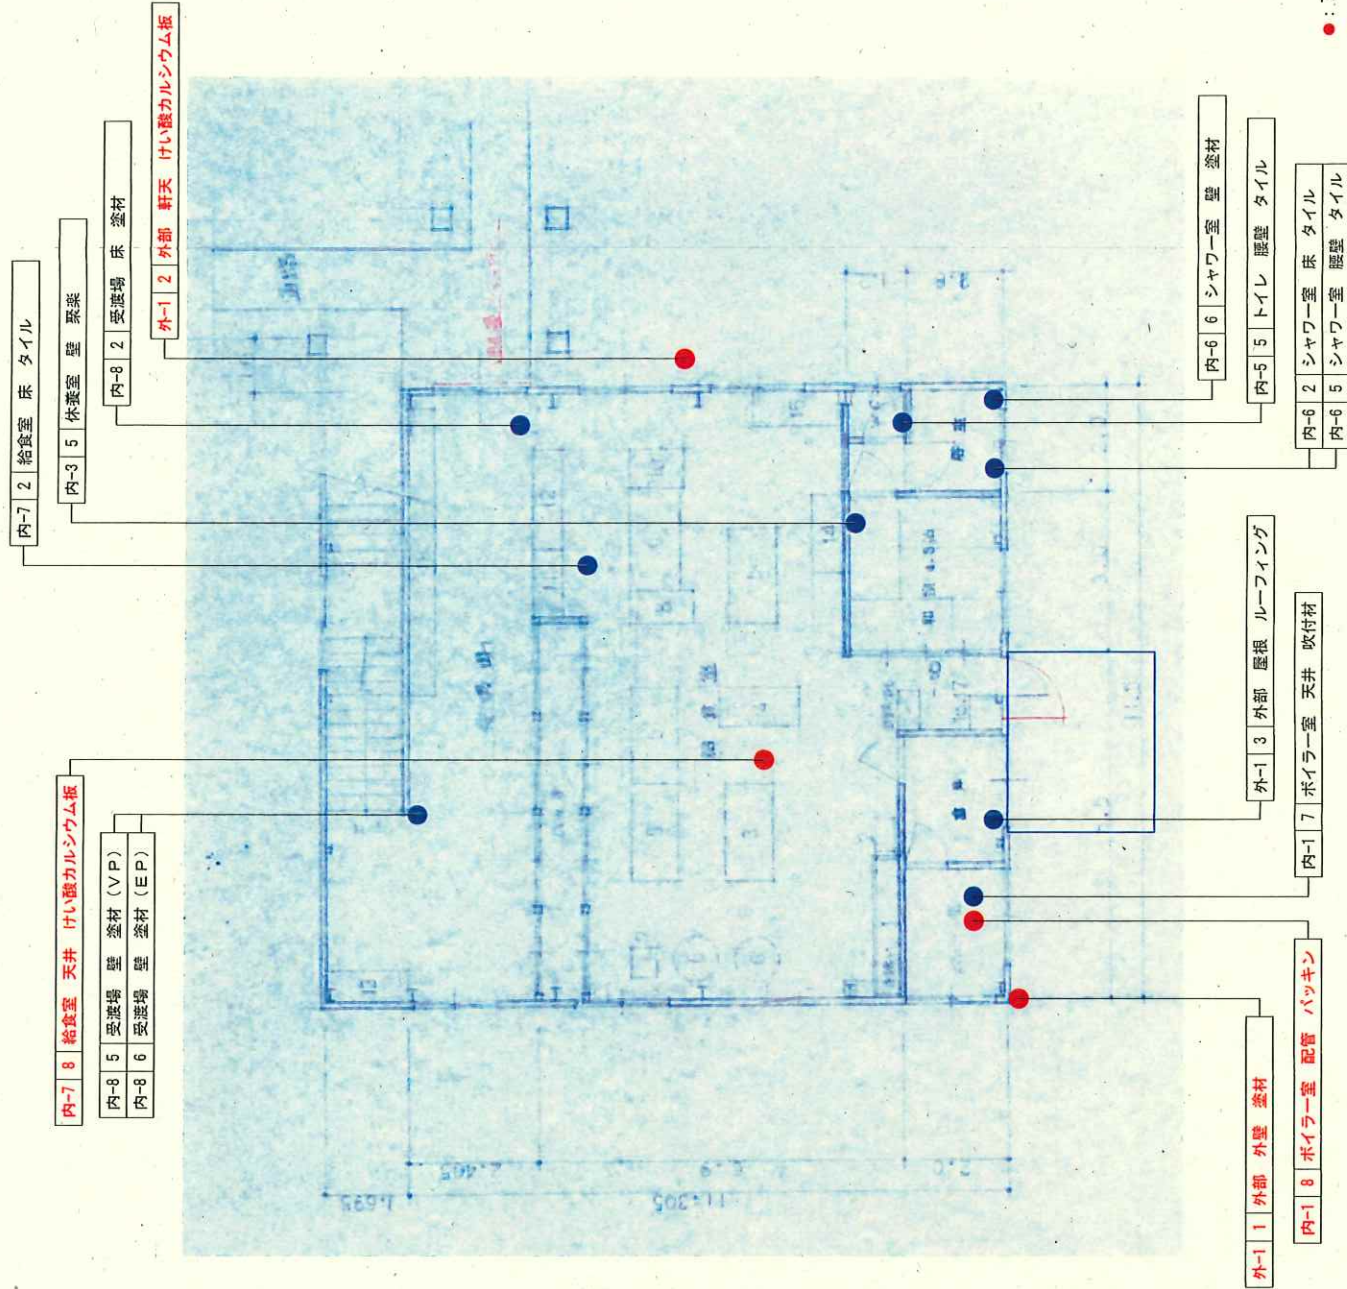

● : アスベスト含有建材を示す
● : アスベスト無含有建材を示す